

Axel Ebbes konsthall

Angöring och parkering

Närmaste parkeringsplats är badhusets parkering med 2 handikapparkeringsplatser med endast 3,6m bredd, och för mycket lutning (5,08% i längdslutning).

Trottarkant från Östra Vallgatan är inte avfasad på något avsnitt.

Åtgärder:

- Ordna en parkeringsplats med full bredd (5 m) med högsta lutning 2%, inom 25 m från entré
- Avfasa trottoarkant från Östra Vallgatan

Ramp till entrén

En för smal ramp (1,15 m) finns till entrén. Rampen lutar för starkt, 8,28 % och är för lång utan vilplan (7,6 m). Framför rampen är markbeläggningen ojämn (smågatsten). Rampen är heller inte så lättåtkomlig eftersom växter klättrar på fasaden och hänger ut över rampen. Ledstång saknas på höger sida. Ledstången på vänster sida är för kort nedtill, går endast 5 cm förbi där lutningen börjar (skall vara 30 cm).



Åtgärder:

- Bygg om ramp till utformning i enlighet med allmänt råd i föreskrifter BFS 2011:5, ALM 2, § 9,

Trappan till entrén

Trappstegen dit är kontrastmarkerade men markeringarna har slitits bort till stor del. Ledstänger saknas helt. Det saknas kännbara markeringar i början och slutet av trappan om var man befinner sig.



Åtgärder:

- Komplettera med kontrastmarkeringar, ledstänger och kännbar markeringar

Entrén

Ledstråk saknas fram till entrén (kännbart och visuellt). Ledstråk saknas även inne i utställningslokalerna.

Kruka står framför dörröppnaren till huvudentrén på utsidan.

Entrén saknar belysning.



Dörröppnaren på insidan är ett snöre att dra i när man vill ut, bör ersättas med armbågskontakt.



Åtgärder:

- Anlägg kännbart och visuellt ledstråk fram till entré samt inne i lokalerna.
- Flytta bort kruka från området kring dörröppningsautomatiken
- Komplettera entrén med belysning
- Installera armbågskontakt till dörröppningsautomatiken från insidan.

Information och skyltning

Det finns inga skyltar eller orienteringstavlor någonstans mer än framför konstföremålen med en mycket liten text som inte går att läsa på nära håll, då föremålen i vissa fall är placerade en bit in i montrarna och dels på grund av att larmet går om man kommer för nära. All skyltning är generellt inte tillgängligt utformad.



Åtgärder:

- Installera skyltning i enlighet med BBR 3:1423-3:1425 och BFS 2013:9, HIN 3 § 8.

Förflyttning mellan våningsplan


Hiss saknas till ovanvåningarna. Plattformslift finns däremot till två trappsteg ner som personal hjälper till med om den behöver användas. Kan svårtligen användas på egen hand. Kommunikationssystem för att påkalla personal saknas.



Trappan upp till mellanplanet har ledstänger som är för korta och slutar tvärt utan markering. Trappan är fribärande och saknar markering vid golv. Kännbar information saknas vid trappans början och slut.

Trappan till övre våningen saknar ledstång på höger sida. Information i relief saknas i trappans början och slut.

Trappan mellan entrévåning och -1 plan saknar helt ledstänger.

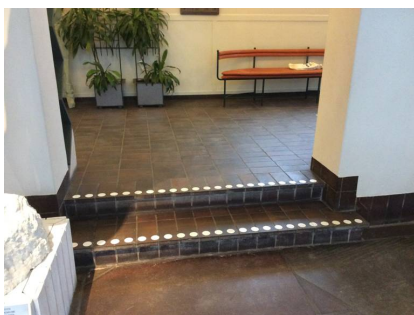

Åtgärder:

- Installera ramp som går att manövrera på egen hand alt. Inrätta kommunikationssystem för att påkalla hjälp från personal.
- Komplettera trappor med ledstänger enligt ovan

- Komplettera trappor med kännbar information i början och slutet om var man befinner sig
- Sätt visuella och kännbara varningsmarkeringar kring den fribärande trappan

Kontrast- och varningsmarkeringar

Fasta föremål i gångstråken saknar varningsmarkering. Ex. det låga taket med endast 1,95 i takhöjd på nedre plan, och även spotlights som begränsar takhöjden ytterligare; bör markeras tydligt. På övre planet är innertaket lutande vilket bör synliggöras tydligare. Lägsta takhöjd endast 1,92 m. Ljusa pelare bör kontrastmarkeras. Kontrasterande färger saknas också mellan tak och vägg.

På den ordinarie utställningen är det lågt i tak både uppe och nere, ca 195 cm på båda ställen. Varningsmarkeringar eller information om detta saknas.



Åtgärder:

- Kontrast- och varningmarkera vid låg takhöjd, mellan tak/väggar/golv och kring pelare (minst 0,40 enligt NCS)

Toalett för besökare och personal

Det finns ingen handikapptoalett. Endast en mycket liten toalett finns, som används både av personal och besökare. Varmvatten saknas vid tvättställ.



Åtgärder:

- Toalett för personal och besökare skall skiljas åt. Minst en handikapptoalett måste finnas där toalett finns för besökare (BFS 2013:14, 3:1453; BFS 2013:9, HIN 3, § 11).

Ljud- och ljusmiljö

Buller från ventilationsanläggningen och eko ger en dålig ljudmiljö i utställningslokalerna. Hörslinga, annan teknisk hörutrustning eller kunskap om teckenspråk saknas.

Bländande dagsljus kan inte skärmass av i utställningslokalerna.

Åtgärder:

- Åtgärda ljudmiljön i enlighet med BFS 2013:9, HIN 3, § 8a.
- Åtgärda ljusmiljö i enlighet med BFS 2013:9, HIN 3, § 9.

**Inventering genomförd av Belinda Jakobsson, mars 2015.
Rapport: Belinda Jakobsson, Lilian Müller 20150417.**